



③ツメの確認

- 4ヶ所のツメがしっかりとはまっているか確認してください。

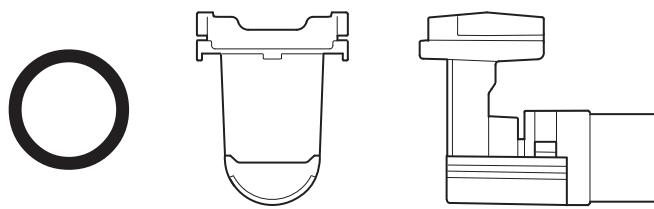

4ヶ所のツメが確実に
はまっている状態

- 下図に示すようにツメがはまっていない場合は、不点灯の原因になります。
再度ワンタッチコネクタを押し込み確実にはめてください。

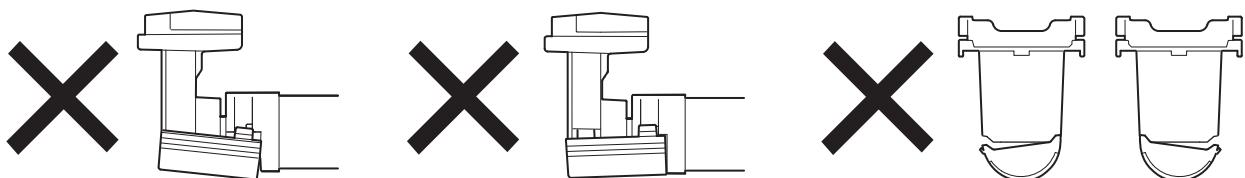

ランプ側のツメが
はまっていない


ソケット側のツメが
はまっていない

側面のツメが
はまっていない


ワンタッチコネクタ装着後は・・・

- ランプをねじったり、引き抜くような動作はしないでください。
※ツメが外れて、接触不良や不点灯となる恐れがあります。

ランプをねじらない

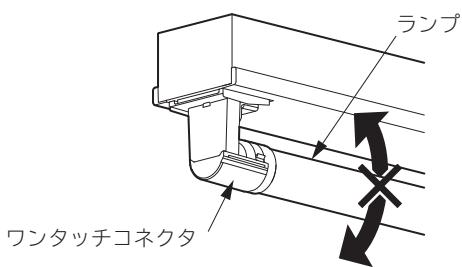


ランプを引っ張らない

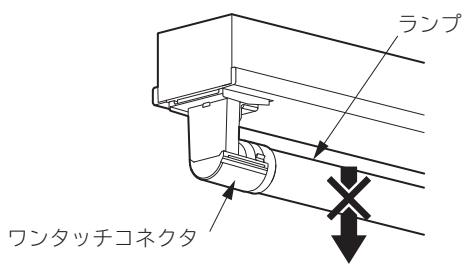

- 万一不点灯の場合は、ワンタッチコネクタの装着状態を確認し、再度押し込んで確実にはめてください。

8. 操作ラベル・注意ラベルの貼り付け

- ラベル(2種類)を容易に確認できる場所に貼り付けてください。

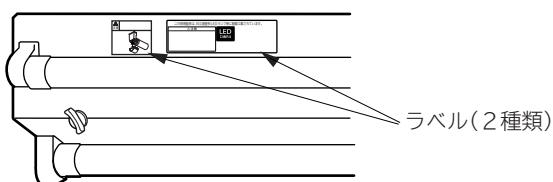

9. 絶縁の確認・点灯の確認

①絶縁抵抗試験を行う

- 電気設備の技術基準にしたがってください。



絶縁抵抗試験は必ず500V以下の絶縁抵抗計を用いる。
※保護機能が作動し不点灯の原因となります。

②点灯確認

- 電源を入れて点灯確認をしてください。